

## ESPECIFICACIONES TECNICAS CAJA DE CONTADORES 2 MEDIDORES CEPM

### *Consideraciones Eléctricas:*

- 2 Base porta medidor 100Amp. 1Ø, 5Clip's Millbank.
- 2 Breaker de carga 63/2 tipo Din 240Vac de los fabricantes GE, ABB, SIEMENS o SCHNEIDER.
- Embarrado ppal. y neutro 225Amp. Aluminio o Cobre, en soporte tipo escalera CT4-30.
- Alambrado general #6 THW con código de colores, negro azul y rojo.

### *Consideraciones de construcción:*

- Dimensiones (23" altura x 23" ancho x 12" profundidad) Nema 3R.
- Tiene dos compartimientos independientes, separados por lámina; uno para los zócalos de los medidores, otro para el main breaker y los breakers de cargas.
- Los zócalos deben permitir la colocación de aros para sellos de medidores.
- Los breakers irán sin acceso desde el exterior.
- Las puertas estarán provistas de porta perno y casquillos de acero inoxidable, cerradura tipo L en acero inoxidable con tres puntos de seguridad y portacandado.
- Bisagras deben ser tipo libro reforzadas y de acero inoxidable.
- Ventanillas troqueladas sobre las puertas para visualizar los medidores, las cuales llevan a su vez visores (120x120 mm) con protección UV.
- Se construyen en lámina galvannealed de calibre No. 14 en el cuerpo, puertas y marcos de puertas del panel y lámina calibre No. 16 en la parte interior.
- Suplemento base para sistema de anclaje, en planchuela de ¼"x 2" y varilla de 3/8".
- La pintura debe ser en polvo tipo electrostática de 100 [micras] mínima. Todas las pinturas deben garantizar una adherencia mínima de 100μ a una presión de 400 [psi] (libras/pulgada<sup>2</sup>). EL color debe ser (Gris ANSI 61) resistente a los rayos ultravioleta y a la intemperie.
- Disponibilidad de instalación de medidores tipo bottoms (IEC) y/o prepago en la última línea de medidores.



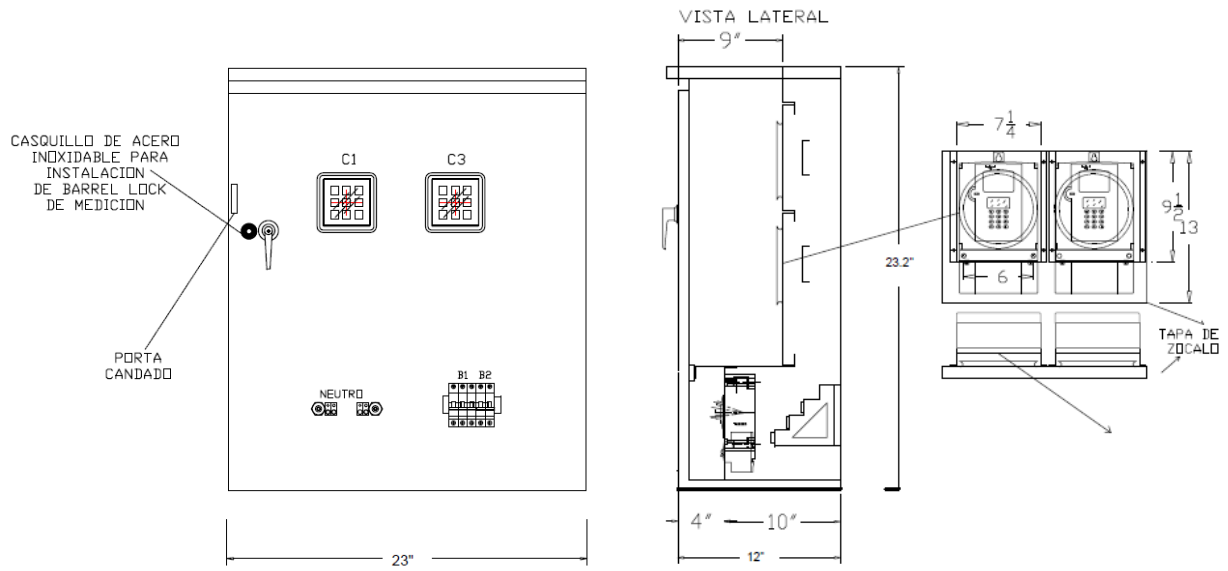


DIAGRAMA DE FUERZA

